#### МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ

Харьковский государственный автомобильно-дорожный колледж Лозовской филиал



### Суржик А.С.

## **TIPAKTUKYM**

# по дисциплине

# САПР для станков с ЧПУ

Практическая работа №4

Обработка детали «Вал»

Специальность: 133 – Отраслевое машиностроение

Отрасль знаний: 13 – Механическая инженерия

Специализация: «Технология обработки материалов на станках и автоматических

линиях»

Лозовая

**А.С. Суржик** – преподаватель высшей категории, преподаватель-методист. Практикум по дисциплине САПР для станков с ЧПУ. Практическая работа №4 «Обработка детали «Вал». Методические указания. – Лозовая: Лозовской филиал Харьковского государственного автомобильно-дорожного колледжа, 2019. – 30 с.

Методические указания предназначены для студентов специальности 133 — Отраслевое машиностроение специализации «Технология обработки материалов на станках и автоматических линиях» с целью предоставления им помощи при выполнении, оформлении и защите практических работ по дисциплине «Автоматизированные системы проектирования для станков с ЧПУ».

#### Рецензенты:

Шекин А.В. – заведующий научно-исследовательской лабораторией «Автоматизация программирования станков с ЧПУ» ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва», разработчик приложения КОМПАС-3D «Модуль ЧПУ. Фрезерная обработка»;

**Соляник В.И.** — заместитель главного технолога КТЦ ООО «Лозовской кузнечно-механический завод»

Рассмотрено и согласовано на заседании цикловой комиссии «Технология обработки материалов на станках и автоматических линиях» Лозовского филиала Харьковского государственного автомобильно-дорожного колледжа.

Протокол № 1 от 27 августа 2019 г.


Одобрено на заседании методического совета Лозовского филиала Харьковского государственного автомобильно-дорожного колледжа в качестве методического пособия для студентов, обучающихся по специальности 133 — Отраслевое машиностроение, специализация — «Технология обработки материалов на станках и автоматических линиях».



- © Суржик А.С., 2019
- © Лозовской филиал ХГАДК, 2019

### Содержание

		Страница
1	Задание к практической работе	5
2	Пример обработки детали «Вал»	6
2.1	Исходные данные	6
2.2	Подготовка 3D-модели	8
2.3	Выбор ЛСК, задание заготовки, инструментов, приспособлений,	
	плоскости безопасности	9
2.4	Создание Плана обработки детали	14
2.5	Генерация управляющей программы	25
2.6	Визуализация управляющей программы	26
3	Задание к практической работе	27
	Контрольные вопросы	29
	Литература	30

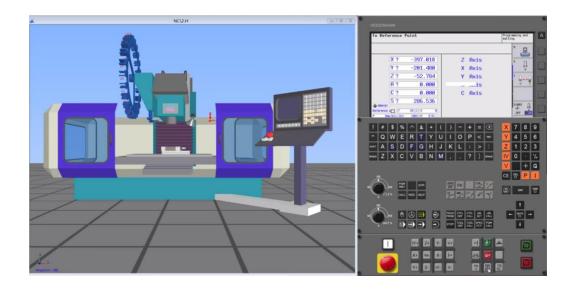

### Обработка детали «Вал»

### 1 Задание к практической работе

### Изучить:

- чертеж детали «Вал»;
- методические указания к практической работе;
- алгоритм разработки управляющей программы для станка с ЧПУ, используя *Модуль с ЧПУ*. *Фрезерная обработка*

### Выполнить:

- согласно заданию разработать управляющую программу фрезерной обработки детали «Вал»;
- оформить Карту кодирования информации (ККИ) на стандартных формах.

### Время на выполнения практической работы:

– 4 учебных часа.

### 2 Пример обработки детали «Вал»

### 2.1 Исходные данные

*Чертеж детали* представлен на рисунке 2.1, *трехмерная модель*, созданная в системе КОМПАС-3D, − на рисунке 2.2.

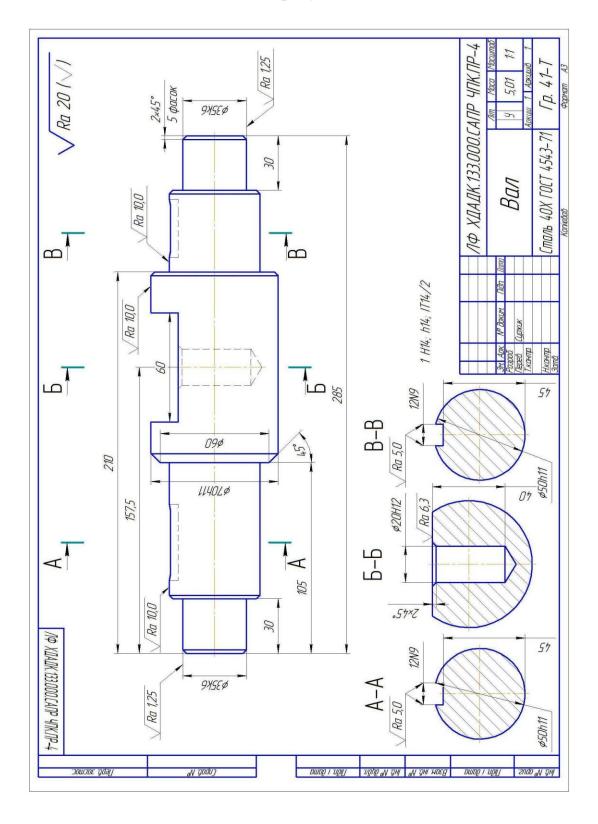


Рисунок 2.1 – Чертеж детали «Вал»



Рисунок 2.2 – Трехмерная модель детали

Заготовка (рисунок 2.3) представляет собой трёхмерную модель вала без поверхностей, получаемых фрезерной обработкой. Габаритные размеры вала соответствуют размерам на чертеже.

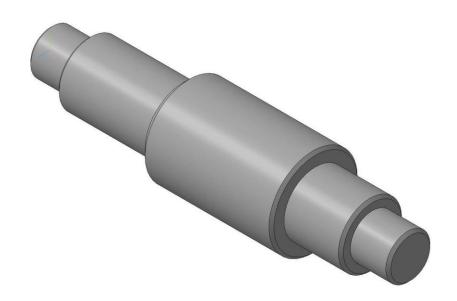


Рисунок 2.3 - Трехмерная модель заготовки

- **С**оставим ориентировочный *План обработки детали*.
- **1** *Режимы резания* в данном примере в расчет не принимаем.

Используем режимы резания, которые *Модуль ЧПУ* предложит по умолчанию. Их можно в любой момент отредактировать после создания плана обработки. Чертеж детали содержит обозначений шероховатостей, технические требования и материал заготовки.

Таблица 2.1 – План обработки

Содержание перехода		Инструмент	Поз.
1	Фрезерование верхней плоскости в размер 12 мм	Фреза d12 мм ГОСТ 17026	T5
2	Центрование отверстия d20 мм	Сверло центровочное	T2
3	Сверление отверстия d20 мм	Сверло d20 мм	Т3
4	Снятие фаски 2х45° в отверстии	Зенковка ГОСТ 14953	T4
5	Фрезерование шпоночных пазов 12х5 мм	Фреза d12 мм ГОСТ 17025	T1

Составим таблицу инструментов, распределив инструменты по позициям магазина.

Таблица 2.2 – Таблица инструментов

Поз.	Инструмент
1	Фреза d12 мм ГОСТ 17025
2	Сверло центровочное
3	Сверло d20 мм
4	Зенковка ГОСТ 14953
5	Фреза d12 мм ГОСТ 17026

### 2.2 Подготовка 3D-модели

О Если обработка детали будет вестись более чем с одного установа, то нужно создать для каждого установа копии исходной модели детали с помощью команды КОМПАС-3D «Моделирование — Копировать объекты». Выбираем файл Вал.т3d. Создаем копию файла под именем Вал ЧПУ.т3d. Дальше работаем с копией.

Созданная таким образом копия модели будет полностью ассоциативна с моделью-источником.

В рассматриваемом примере обработка будет вестись с одного установа, поэтому нет необходимости создавать копию модели. Но, тем не менее, рекомендуется все-таки создавать отдельные копии, чтобы не нагружать файл исходной модели данными, которые библиотека записывает в модель (Вал ЧПУ.m3d).

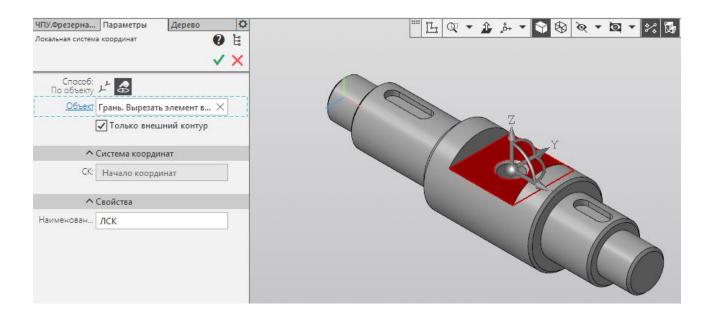


Рисунок 2.4 – Создание ЛСК

На модели следует поставить локальную систему координат (ЛСК). Для этого вызываем команду КОМПАС ЛСК и ставим систему координат  $\varepsilon$  центр отверстия d20 мм на поверхности паза 60 мм. Выбираем направление осей: oce Z направлена вверх. Способ – по объекту.

ЛСК можно поставить куда-угодно, исходя из удобства привязки заготовки и особенностей конкретного технологического процесса: в центр какого-либо отверстия, в угол заготовки или в центр симметричной грани.

### 2.3 Выбор ЛСК, задание заготовки, инструментов, приспособлений, плоскости безопасности

### 2.3.1 Выбор ЛСК

<sup>™</sup> Сначала необходимо привязаться к ЛСК, а также выбрать стойку управления станком. Для этого вызываем команду библиотеки *Система ЧПУ*.

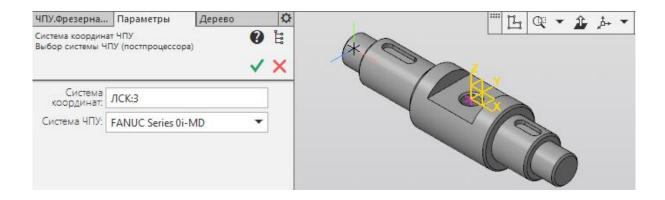


Рисунок 2.5 – Выбор ЛСК

В дереве построения модели указываем ЛСК.

Выбираем систему FANUK Series 0i-MD.

После выполнения команды в Плане обработки появится узел дерева Система ЧПУ.

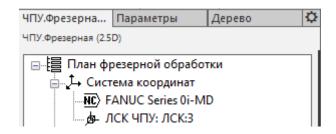


Рисунок 2.6 – План фрезерной обработки

### 2.3.2 Заготовка, Инструменты, Приспособления, Исходная точка и Зона безопасности

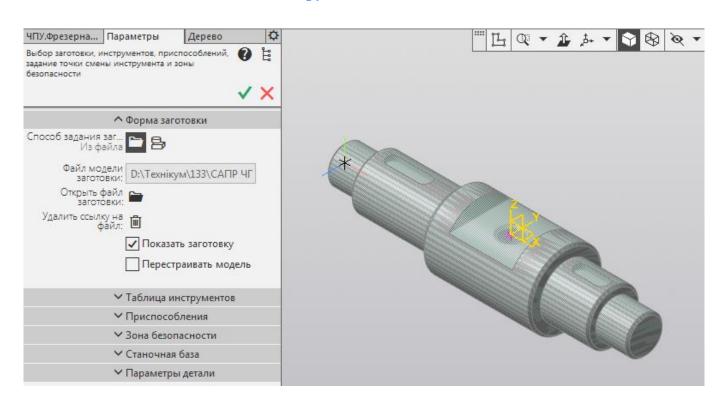


Рисунок 2.7 – Выбор заготовки

В качестве заготовки можно также выбрать 3D-модель. Для этого нужно активировать на панели свойств кнопку « $\it M3$  файла» и далее выбрать соответствующий файл.

Далее переходим на вкладку Таблица инструментов.

Задаем 16 позиций. В списке Таблица инструментов появится пустая таблица с 16 строками.

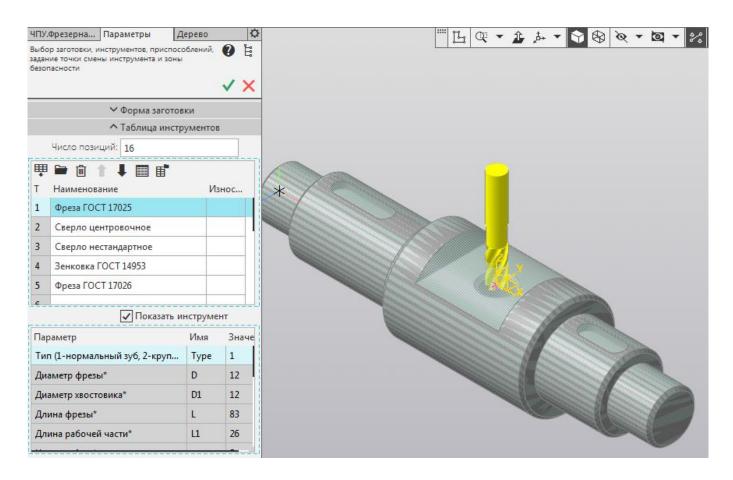


Рисунок 2.8 – Таблица инструментов

Каждая строка таблицы соответствует одной позиции *инструментального магазина*. В соответствии с таблицей 2.1, исходя из предполагаемого *плана обработки*, устанавливаем инструменты в позиции.

Чтобы добавить инструмент, нужно выделить соответствующую строку таблицы и нажать кнопку: *Добавить инструмент из каталога*. Одновременно в таблице Параметры инструмента настраиваем *параметрические переменные инструментов*.

- № После этого переходим на вкладку Приспособления.
- В данной практической работе в качестве приспособление задаем Тиски ГОСТ 16518.

Устанавливаем *расстояние между губками 70 мм* по максимальному диаметру заготовки.

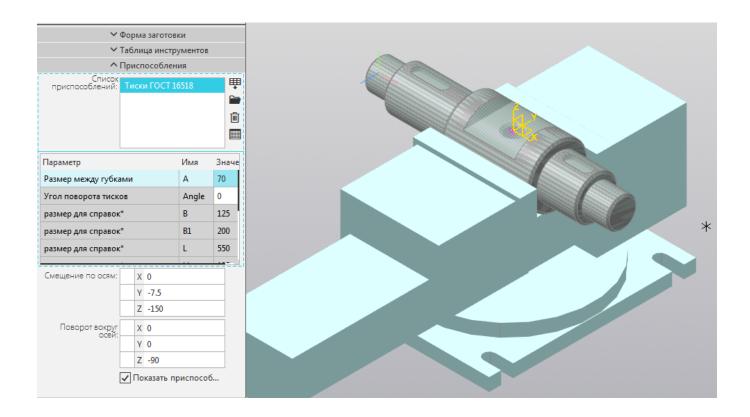


Рисунок 2.9 - Приспособление

Выбираем Смещение по осям и Поворот вокруг осей.

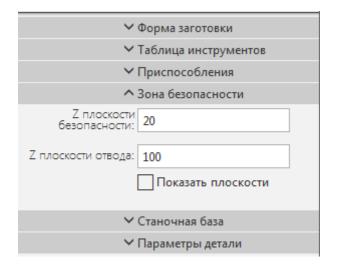


Рисунок 2.10 – Зона безопасности

₩ Первая плоскость — «Плоскость безопасности» – будет использоваться в дальнейшем при построении траекторий перехода инструмента в пределах одной

обработки, а также между обработками, которые выполняются одним инструментом. Ее положение по координате  $\mathbf{Z}$  обычно используется в циклах обработки как 2-е безопасное расстояние.

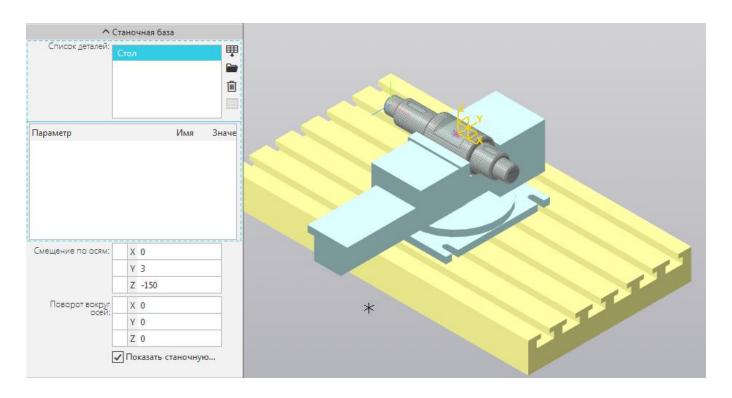


Рисунок 2.11 – Станочная база

После выполнения данной команды в дереве Плана обработки появится узел Заготовка, инструменты (рис. 2.12).

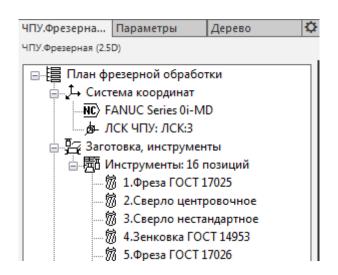


Рисунок 2.12 – Заготовка, инструменты

### 2.4 Создание Плана обработки детали

### 2.4.1 Фрезерование паза

- **№** Выбираем команду **Фрезерование на Z-уровнях**.

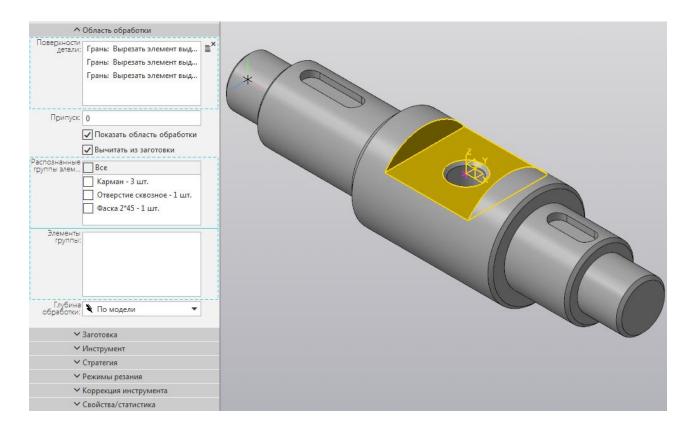


Рисунок 2.13 - Область обработки

**Ж** На вкладке Заготовка отмечаем *Показать заготовку*.

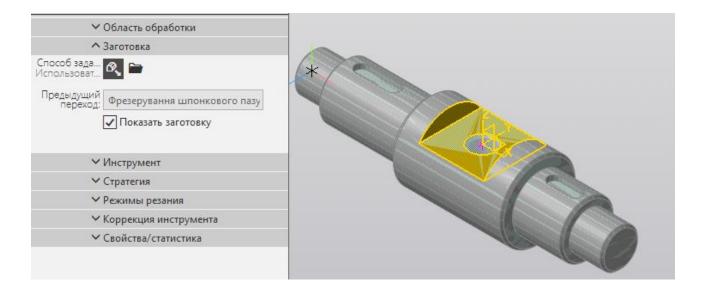


Рисунок 2.14 - Заготовка

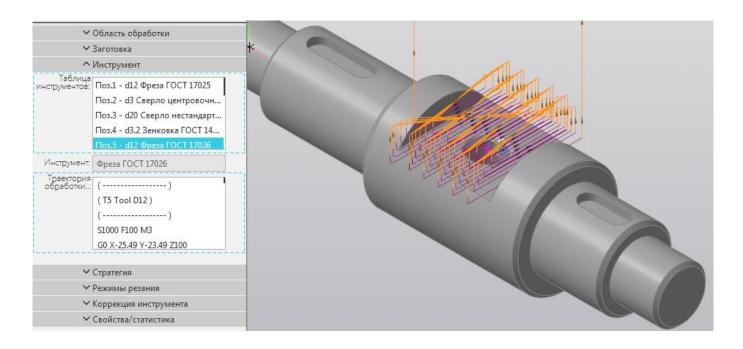


Рисунок 2.15 – Выбор инструмента

**М** Переходим сразу на вкладку Инструмент и выбираем инструмент ( $\phi$ резу ГОСТ 17026).

После выбора инструмента появляется эквидистантная траектория обработки (эквидистантная схема принята по умолчанию).

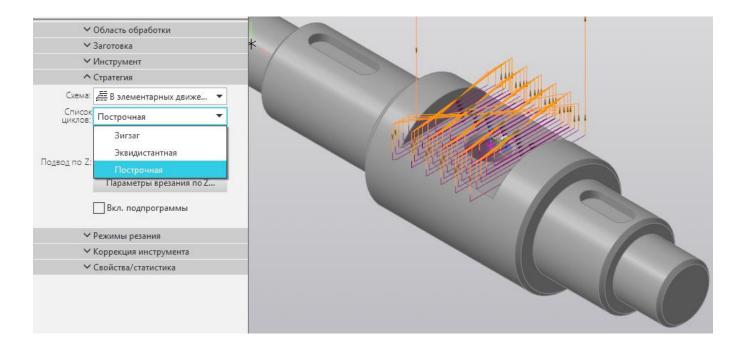


Рисунок 2.16 – Выбор схемы обработки

Параметры цикла показаны на рис. 2.17.

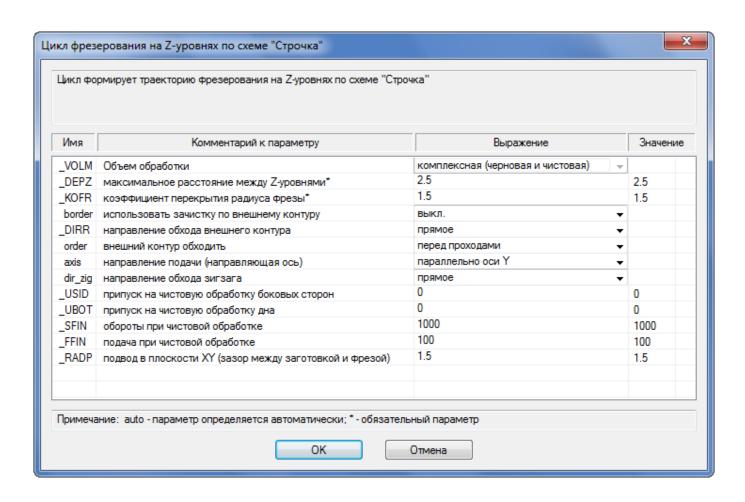


Рисунок 2.17 – Параметры цикла

**©** Вкладку Режимы резания пока пропускаем (используем режимы по умолчанию).

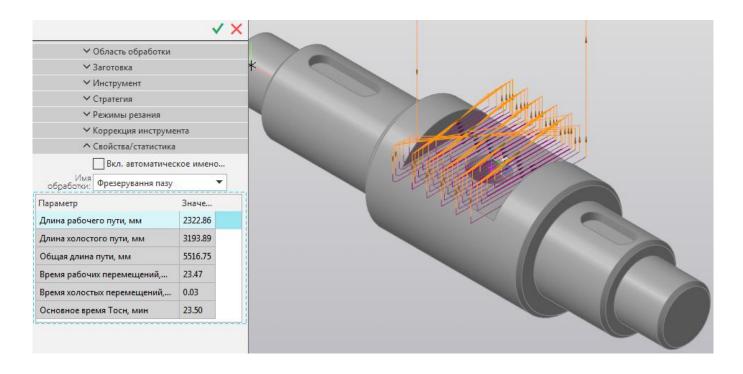


Рисунок 2.18 – Вкладка Свойства/статистика

**Коррекция инструмента** определяется автоматически из параметров инструмента.

**№** Поэтому сразу переходим на вкладку Свойства/статистика, на которой меняем имя обработки на *Фрезерование паза* (рис. 2.18).

Госле подтверждения данной команды нажатием **ОК** ✓. В Плане обработки появится узел дерева с названием  $\Phi$ резерование паза.

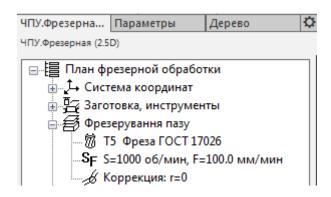


Рисунок 2.19 – План обработки

### 2.4.2 Центрование отверстий

<sup>™</sup> Вызываем команду *Обработка отверстий*.

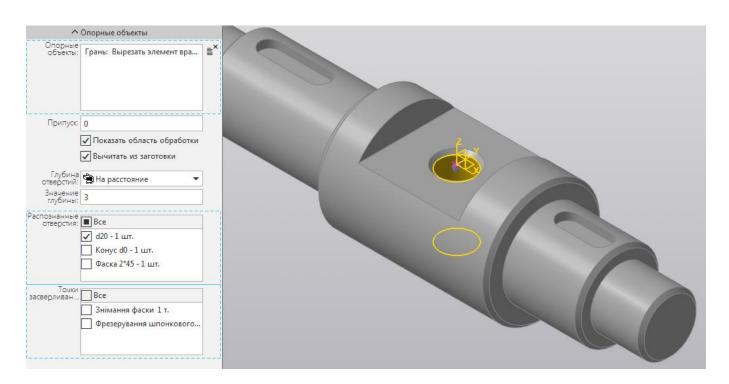


Рисунок 2.20 – Вкладка Опорные объекты

₩ На вкладке Опорные объекты в списке «Распознанные отверстия на детали» выбираем три отверстия диаметром 20 мм.

Чтобы реализовать центрование на определенную глубину, а не на всю глубину отверстий, в списке «Глубина отверстий» выбираем «Значение глубины» и рядом в текстовом поле задаем 3 мм.

**Ж** Переходим на вкладку Инструмент и выбираем Сверло центровочное.

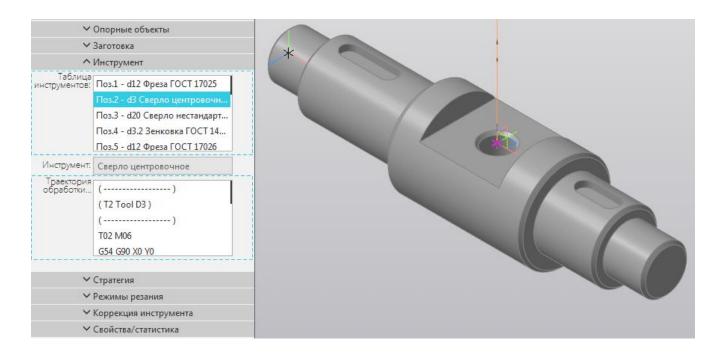


Рисунок 2.21 – Вкладка Инструмент

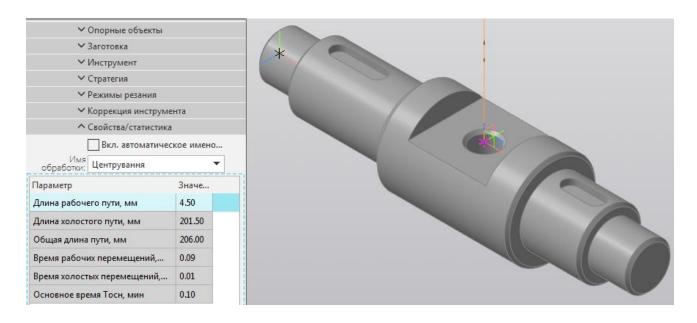


Рисунок 2.22 – Вкладка Свойства/статистика

Завершаем команду нажатием **ОК** . В Плане обработки появится узел дерева с названием *Центрование*.

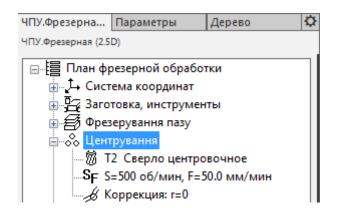


Рисунок 2.23 – План обработки

### 2.4.3 Сверление отверстия d20 мм

Вызываем команду Обработка отверстий.

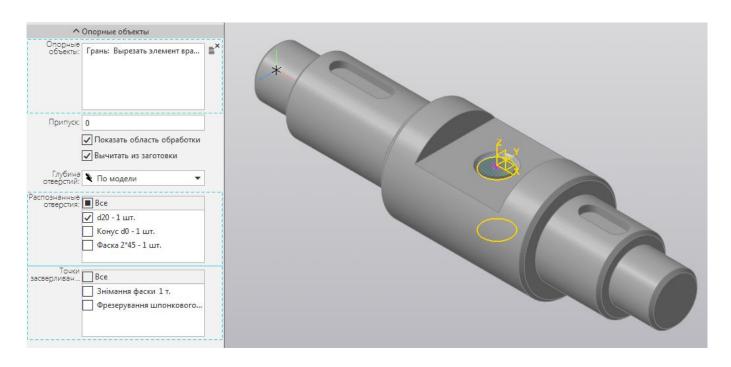


Рисунок 2.24 – Вкладка Опорные объекты

₩ На вкладке Опорные объекты в списке «Распознанные отверстия» выбираем отверстия диаметром 20 мм.

**П**ереходим на вкладку Инструмент и выбираем Сверло диаметром 20 мм.

₩ На вкладке Стратегия выбираем *цикл многопроходного сверления*. В Параметрах цикла задаем глубину сверления на первом проходе 10 мм, остальные параметры оставляем по умолчанию. Длину перебега ставим 0 мм.

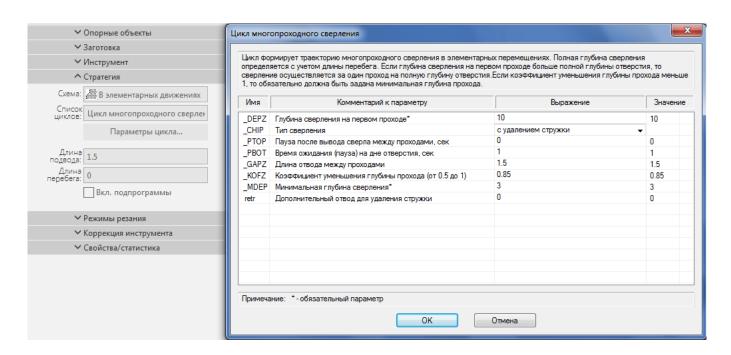


Рисунок 2.25 – Вкладка Стратегия

★На вкладке Свойства/статистика задаем имя обработки Сверление d10 мм.

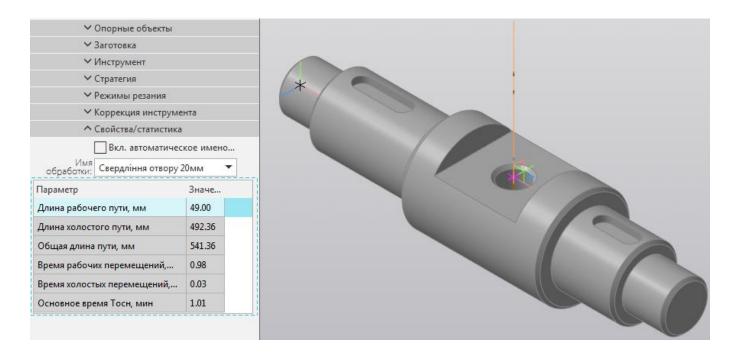


Рисунок 2.26 – Вкладка Свойства/статистика

Завершаем команду нажатием ОК .

В Плане обработки появится узел дерева с названием *Сверление отверстия* 20 мм.

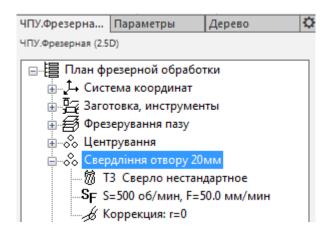


Рисунок 2.27 – План обработки

### 2.4.4 Снятие фаски

Вызываем команду Фрезерование на Z-уровнях.

**Ж** На вкладке Область обработки в списке распознанных элементов  $\phi$ аска  $2x45^{\circ}$ .

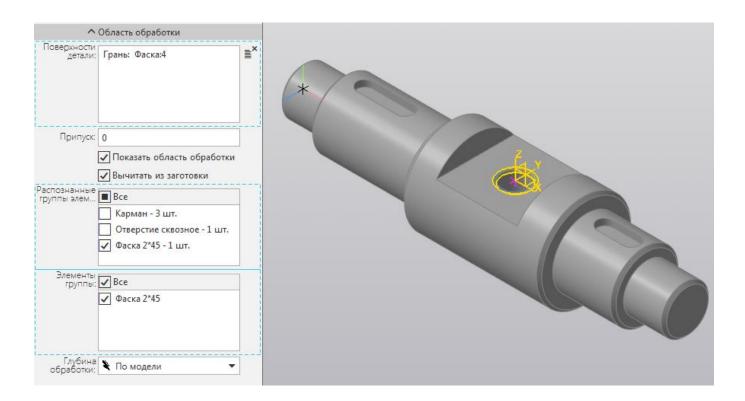


Рисунок 2.28 – Вкладка Область обработки

- **™** Переходим на вкладку Инструмент и выбираем Зенковку ГОСТ 14953.

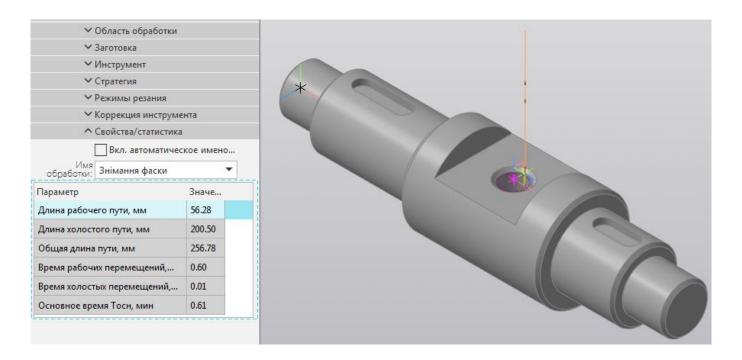


Рисунок 2.29 – Вкладка Свойства/статистика

Завершаем команду нажатием ОК .

В Плане обработки появится узел дерева с названием Снятие фаски.

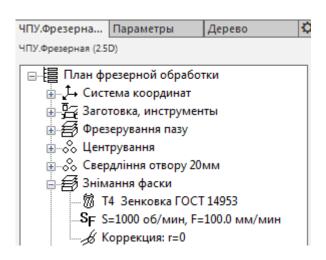


Рисунок 2.30 – План обработки

### 2.4.5 Фрезерование шпоночных пазов

Вызываем команду Фрезерование на Z-уровнях.

M На вкладке Область обработки в списке Элементы группы выбираем Карман. Глубина обработки – По модели.

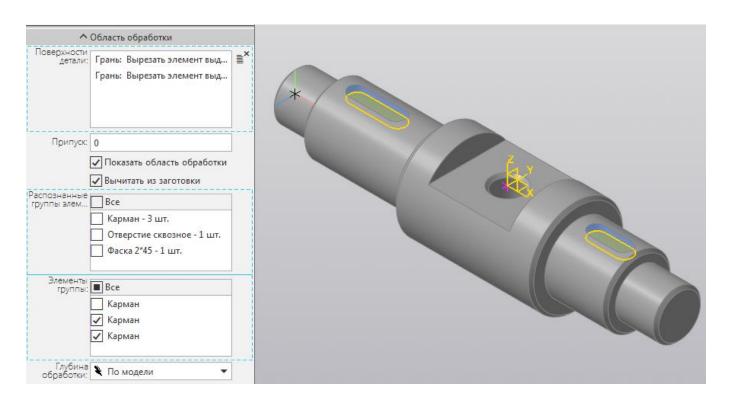


Рисунок 2.31 – Вкладка Область обработки

**П**ереходим на вкладку Инструмент и выбираем  $\Phi$ резу d12 мм.

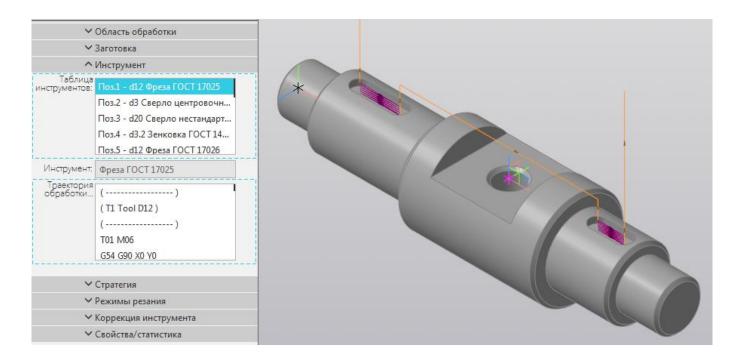


Рисунок 2.33 – Вкладка Инструмент

**Ж** На вкладке Стратегия выбираем *Цикл фрезерования круглого кармана*.

Переходим на вкладку *Параметры врезания по Z*. На вкладке отмечаем *Заменить спираль отрезком*, значение *числа отрезков на виток* устанавливаем 2, подачу оставляем без изменения 50 мм/мин. Нажимаем ОК.

Параметры цикла оставляем без изменения.

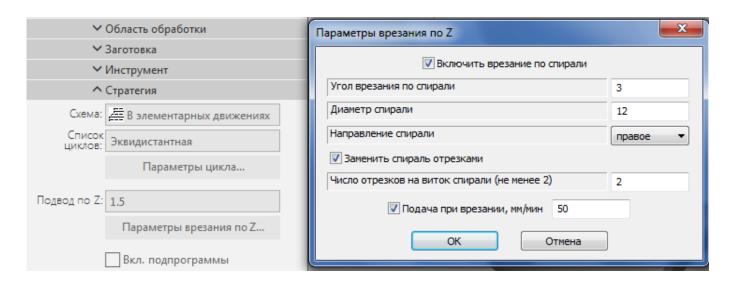


Рисунок 2.33 – Вкладка Стратегия

**9** Вкладку Режимы резания пропускаем (используем режимы по умолчанию).

₩ На вкладке Свойства/статистика задаем имя обработки *Фрезерование шпоночного паза*.

Завершаем команду нажатием ОК .

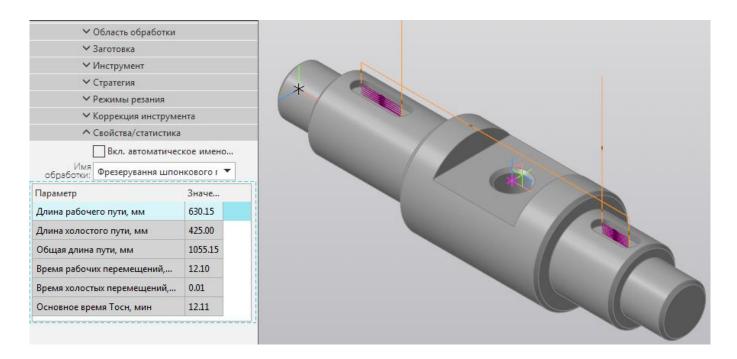


Рисунок 2.34 — Вкладка Свойства/статистика

В Плане обработки появится узел дерева с названием  $\Phi$  резерование сквозного паза.

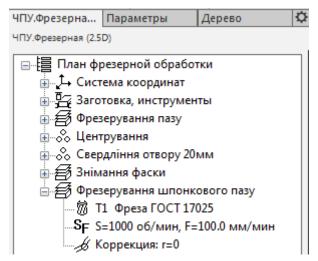


Рисунок 2.35 – План обработки

### 2.5 Генерация управляющей программы

**№** Вызываем команду *Программа ЧПУ*.

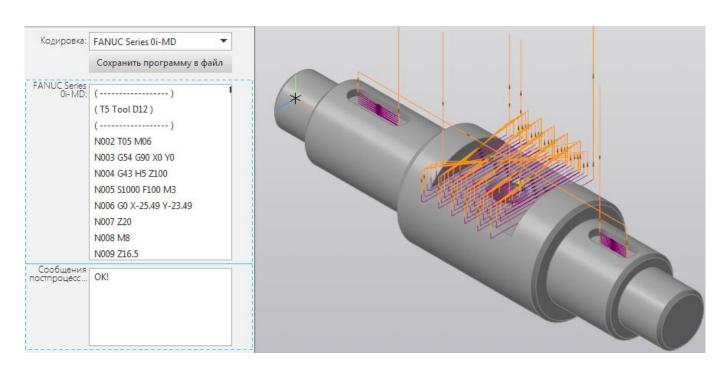


Рисунок 2.36 – Управляющая программа

№ В момент вызова команды запускается процесс конвертации управляющей программы из кодов промежуточного языка в коды системы **ЧПУ** с помощью *постпроцессора*.

Программу можно сохранить в файл. Для этого нужно нажать кнопку *Сохранить программу в файл*.

Программа сохраниться в файл с расширением \*.nc. Файл можно открыть в Блокноте.

### 2.6 Визуализация управляющей программы

**©** Вызываем команду **Визуализация**.

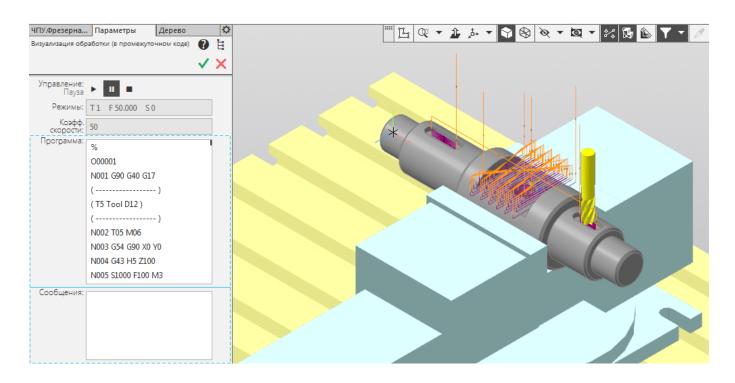


Рисунок 2.45 – Визуализация программы

**Визуализация** обработки выполняется для промежуточного кода управляющей программы.

- корректность управляющей программы в целом (правильность назначения инструментов, приспособлений, визуальный контроль за движениями инструмента);
- столкновения инструмента с приспособлениями.

### 3 Задание к практической работе

- 1. На основании **чертежа** (рисунок 3.2) разработать **3D-Модель** детали (рисунок 3.1).
- 2. Изучить данные методические указания и материалы по приложению «Модуль ЧПУ. Фрезерная обработка».
- 3. Разработать программу для станка с ЧПУ (система ЧПУ **FANUK Series 0i-MD**).
  - 4. Оформить разработанную программу на стандартных формах (ККИ).
  - 5. Защитить результаты практической работы.

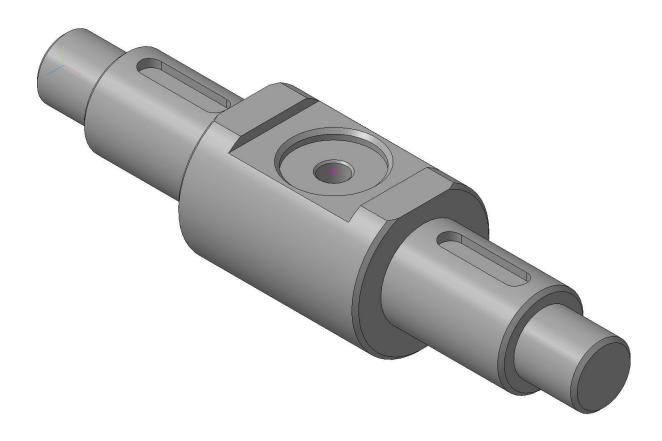


Рисунок 3.1 – 3D-модель детали «Вал»

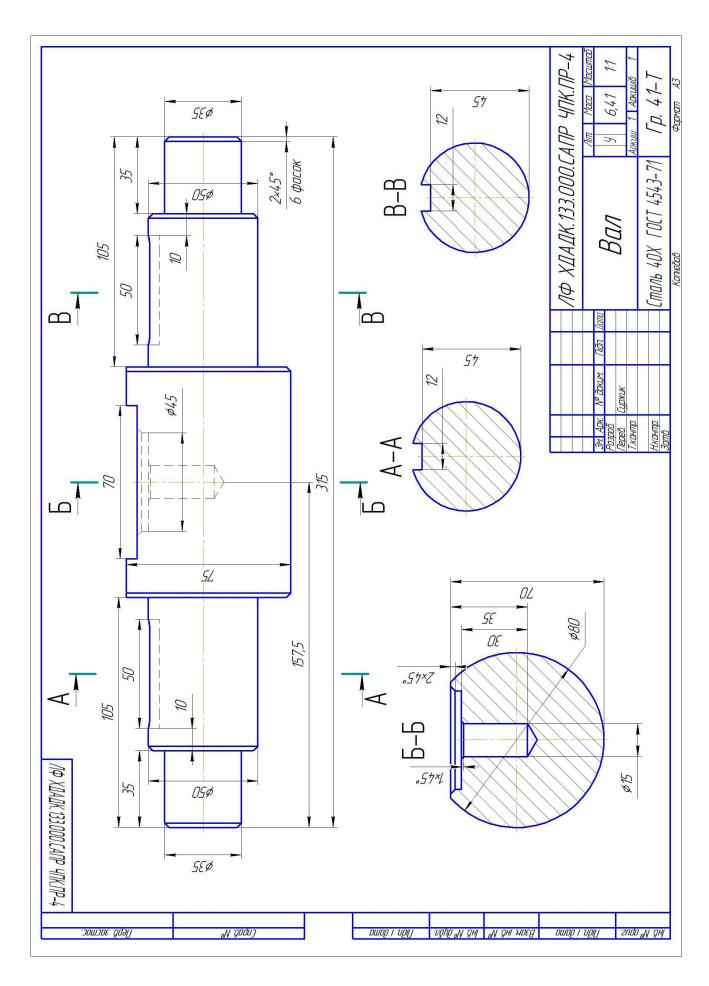


Рисунок 3.2 – Чертеж детали «Вал»



- 1. Объясните, как спроектировать заготовку в этой практической работе.
- 2. Выясните, какие *виды обработки* применялись для получения детали «Вал».
- 3. Выясните, как задать сверление глухого отверстия в Модуле ЧПУ. Фрезерная обработка.
- 4. Выясните, какие виды фрезерования можно применить при обработке паза в Модуле ЧПУ. Фрезерная обработка.
- 5. Выясните, как посмотреть управляющую программу в приложении Модуль ЧПУ: Фрезерная обработка.
- 6. Объясните, как выбирается станочная база и базируется деталь в приспособлении в данной практической работе.

### ЛИТЕРАТУРА

- 1. Бочков В.М., Сілін Р.І. Обладнання автоматизованого виробництва. Навчальний посібник / За ред. Сіліна Р.І. Львів: Виробництво Державного університету «Львівська політехніка», 2000. -380 с.
- 2. В.П. Смоленцев, В.П. Мельников, А.Г. Схиртладзе. Управление системами и процессами. / Под. Ред. В.П. Мельникова. М.: Издательский центр «Академия», 2010. 336 с.: ил.
- 3. Гжиров Р.И., Серебреницкий П.П. Программирование обработки на станках с ЧПУ: Справочник. Л.: Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1990. 588 с.: ил.
- 4. Г.И. Андреев. А.Е. Голубев, Д.Ю. Кряжев. Обработка на станках с ЧПУ: система FANUC, система MITSUBISHI / Г.И. Андреев, А.Е. Голубев, Д.Ю. Кряжев. Спб.: Издательский дом «Инкери», 2010. 144 с.
- 5. Ловыгин А. А., Теверовский Л. В. Современный станок с ЧПУ и САD/САМ-система. М.: ДМК Пресс, 2012. 279 с.:ил.
- 6. Основи обробки та програмування на верстатах з ЧПК: Підручник / Онофрейчук Н.В. Київ: «Світ», 2017 368 с.
- 7. Сосонкин В.Л., Мартинов Г.М. Системы числового программного управления: Учеб. пособие. М.: Логос, 2005. 296 с.
- 8. Сосонкин В. Л. Программное управление технологическим оборудованием: Учебник для вузов по специальности «Автоматизация технологических процессов и производств». М.: Машиностроение, 1991. 512 с.: ил.
- 9. Схиртладзе А.Г. Работа оператора на станках с программным управлением: Учеб. Пособие для проф. учеб. заведений. 3-е изд. стер. М.: Высш. шк.; Изд. центр «Академия», 2000. 175 с.: ил.
- 10. Технологія автоматизованого виробництва: Підручник / О.О. Жолобов, В.А. Кирилович та ін. Житомир: ЖДТУ, 2008 1014 с.